


**CARATTERISTICHE**  
SPECIFICATION

The PLZW-rapid is a lifting point from the pewag winner propoints family, distinguished by its innovative features. It allows for quick and easy assembly: simply press the button to unlock the threaded plates, insert the lifting point into the threaded hole, release the button, and tighten the screw by hand. The locking indicator must then be checked to ensure the green ring is visible, confirming the lifting point is ready for use.

PLZW-rapid è un punto di sollevamento che si distingue per le sue caratteristiche innovative. Consente un montaggio rapido e semplice: è sufficiente premere il pulsante per sbloccare le piastre filettate, inserire il punto di sollevamento nel foro filettato, rilasciare il pulsante e serrare manualmente la vite. È quindi necessario controllare l'indicatore di bloccaggio per assicurarsi che l'anello verde sia visibile, a conferma che il punto di sollevamento è pronto all'uso.

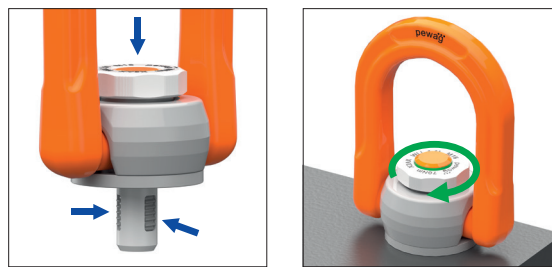

- 360° rotatable (adjustable in load direction).
- Ring can be folded 180°.
- Thread sizes from M10 to M16; load capacities 0.4 to 1.1t.
- Grade 10 steel.
- 5-fold safety against breakage.
- Screw made of rust-resistant material (stainless steel)
- Larger ring opening facilitates the attachment of slings.
- Sleeve protects the contact surface of the load.
- Individual serial number.
- Operating temperature -20°C to 200°C without reduction.
- Not suitable for rotation with load.

- Golfare girevole 360°.
- Anello orientabile 180°.
- Disponibile con filettatura M10 - M12 - M16.
- Acciaio di Grado 10.
- Coefficiente di sicurezza 5 in tutte le direzioni di carico.
- Viti in materiale antiruggine (acciaio inossidabile), testati al 100%.
- Anello di ampie dimensioni per facilitare l'aggancio
- Rondella per proteggere la superficie di contatto del carico.
- Numero di serie individuale.
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a 200 °C senza riduzione.
- Non idonei per rotazioni con carico.

**Permissible usage**

Load capacity according to the table of WLL in the mentioned directions of pull - see fig 1 and 2.

**Non permissible usage**

Make sure when choosing the assembly that improper load cannot arise eg if:

- The direction of pull is obstructed
- Direction of pull is not in the foreseen area - fig 3.
- Loading ring rests against edges or load - fig 4.





**Utilizzo consentito**

Portata secondo la tabella a fianco, in accordo all'orientamento della forza - fig 1 e 2.

**Utilizzo errato**


Assicurarsi che non possano sorgere carichi impropri, ad esempio:

- La direzione di tiro è ostruita.
- La forza viene applicata al golfare in modo sbagliato - fig 3.
- L'anello del golfare forza contro il carico o altri oggetti presenti - fig 4.

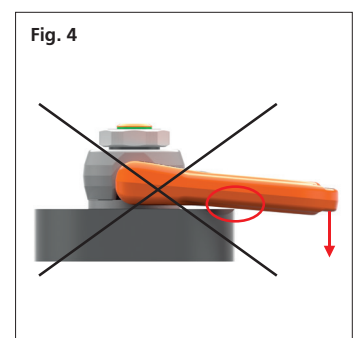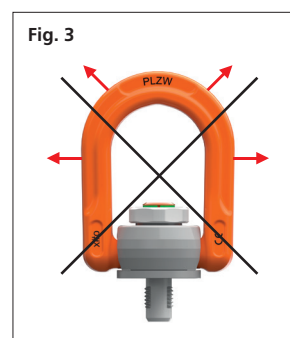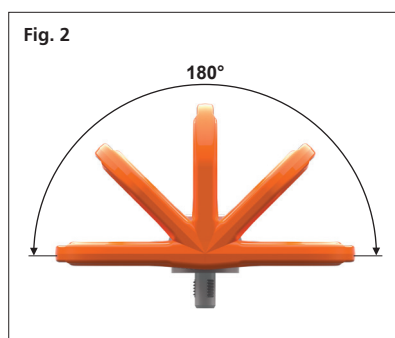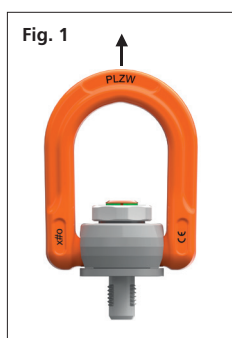

Tipo di attacco Kind of attachment											
Numero di golfari Number of pieces		1	1	2	2	2	2	2	3 o 4	3 o 4	3 o 4
Angolo Angle		0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimmetrico Unsymmetrical	0°-45°	45°-60°	Asimmetrico Unsymmetrical
Tipo Type	Misura Size	Portata WLL t	Portata WLL t	Portata WLL t	Portata WLL t	Portata WLL t	Portata WLL t	Portata WLL t	Portata WLL t	Portata WLL t	Portata WLL t
PLZW-R 0,4t	M10	0,4	0,4	0,8	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4
PLZW-R 0,5t	M12	0,5	0,5	1	1	0,7	0,5	0,5	1,06	0,75	0,5
PLZW-R 1,1t	M16	1,1	1,1	2,2	2,2	1,55	1,1	1,1	2,33	1,65	1,1

- Fattore di sicurezza 5:1.
- Safety factor 5:1.

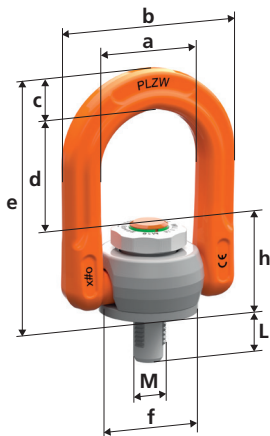

Tipo Type	Misura Size  M x L	Dimensioni Dimensions							Coppia serraggio Tightening torque Nm	Peso Weight Kg
		a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	h mm		
PLZW-R 0,4t	M10 x 20	40	64	14	33	77	30	30	10	0,30
PLZW-R 0,5t	M12 x 23	40	64	14	33	77	30	30	20	0,30
PLZW-R 1,1t	M16 x 24	50	83	19	53	112	45	41	50	0,85

Quick assembly.

- Press the button to unlock the threaded plates.
- Insert the lifting point into the thread and release the button.
- Tighten the screw hand-tight.
- Check the locking indicator (green ring must be visible).
- The lifting point is now ready for use.

Montaggio rapido senza utensili.

- Premere il pulsante per sbloccare le piastre filettate.
- Inserire il punto di sollevamento nella filettatura e rilasciare il pulsante.
- Serrare manualmente la vite.
- Controllare l'indicatore di bloccaggio (l'anello verde deve essere visibile).
- Il punto di sollevamento è ora pronto per l'uso.

